

DIAGNOSTICO No. 904

AREA DE ANALISIS DE RIESGOS

1. LOCALIZACIÓN

Solicitante: Concejo. Santa Fe de Bogotá

Fecha: Marzo 6 del 2000 Dirección: Calle 50ª No. 14B-23

El Socorro

Localidad: Rafael Uribe Uribe

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ZONA

La zona corresponde al escarpe de un antiguo frente de explotación minera conformado por roca de arenisca con intercalaciones de arcillolita, talud de una altura aproximada de 8,0 m y de pendiente vertical.

El macizo rocoso presenta procesos acelerados de meteorización y diaclasamiento desfavorable conformando algunas cuñas inestables. En la parte superior o corona del talud se ubican varias viviendas de mampostería confinada o bahareque y ladrillo, las cuales ubican el patio hacia el borde del talud. En algunos casos para ampliar el patio o área libre se utilizan vigas de concreto construidas en voladizo y hacia el talud.

La vivienda ubicada en la calle 50^a No. 14B-23 esta construida en bahareque y ladrillo con deficiencias constructivas, el patio de la casa alcanza la corona del talud, con un ancho de 2,0 m y distancia del muro posterior al borde libre. La vivienda se cimentó sobre rellenos heterogéneos con algún grado de compactación, los cuales hacia la parte libre y por acción del agua presentan grietas de tensión.

3. RECOMENDACIONES

A MEDIANO PLAZO Y LARGO PLAZO:

- Adecuar el predio construyendo técnicamente con cimentación a nivel de roca y en mampostería confinada por columnas de concreto.
- Se debe dejar una distancia prudencial de cualquier construcción separada 1,0 m de distancia al borde del talud.



- Proteger el borde libre y parte del escarpe con concreto lanzado y malla colocando drenes en PVC transversales.
- Revisión constante de los sistemas de drenaje de aguas lluvias y negras existentes.

El presente diagnóstico es de carácter general y está basado en la observación de las características externas de la zona analizada, las cuales corresponden a una priorización de acuerdo con el conocimiento del sector, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance de este diagnóstico.

NOMBRE:

GERMÁN DARÍO TAPIA MUÑOZ

PROFESION:

INGENIERO CIVIL. Esp. Geotecnia.

MATRICULA:

25202 - 60095 CND

AREA DE ANALISIS DE RIESGOS

Vo.Bo. JAVIER PAVA SANCHEZ

4. ANEXO FOTOGRÁFICO

D 904. SOCORRO. RUU







Vista general del escarpe, antiguo frente de Primer plano del macizo rocoso. explotación minera. Se ubican varias presenta viviendas en la parte superior e inferior del meteorización en voladizo hacia el barranco.



Fotografía 2.

Se procesos acelerados diaclasamiento y talud. Algunas viviendas con el fin de ganar desfavorable conformando algunas cuñas espacio han ejecutado estructuras con vigas inestables. En la parte superior, "patio de la vivienda" se aprecia una grieta de tracción.

D 904. SOCORRO. RUU





Fotografía 3.

Parte superior del escarpe, " patio de la vivienda de la calle 50ª No. 14B-23 sur. Se aprecia una grietas de tensión en los rellenos colados sobre el macizo rocoso.