

000001



Secretaría
GOBIERNO

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C.

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

DIAGNOSTICO DE EMERGENCIA No. 1042

1. INFORMACION GENERAL

- LOCALIDAD:** San Cristóbal.
- BARRIO:** San Cristóbal Alto
- DIRECCION:** Calle 13 Sur No. 16 - 85 Este
- FECHA VISITA:** Diciembre 20 de 2000.
- SOLICITANTE:** CLE de la Localidad.

2. DESCRIPCION GENERAL.

La vivienda de la referencia se localiza hacia la margen derecha de uno de los afluentes de la quebrada Manantial, la cual presenta evidencias de inestabilidad.

Esta vivienda consta de un nivel construido en ladrillo y concreto . Se observó grietas considerables en los muros y placa de piso. Además la casa presenta hundimiento posiblemente por fallas en el terreno de fundación e inclinación hacia la parte derecha de la misma.

Las grietas observadas presentan aberturas hasta de 6 cm aproximadamente y en su mayoría son verticales. Los muros laterales principales presentan deformaciones y corrimientos de su eje original.

Además, se observó hundimiento en el peatonal y la vía principal (ver fotos anexas).



Secretaría
GOBIERNO

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C.

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

- La vivienda mencionada presenta un riesgo estructural alto y su afectación está originada en las bajas especificaciones técnicas de construcción y posible falla del terreno de fundación.
- Evacuación temporal de la familia de la señora Anita Ramo Rodríguez.
- Reubicar la familia de la señora Anita Ramo Rodríguez, propietaria de la vivienda ubicada en la Calle 13 Sur No. 16 - 85 Este.

Las conclusiones y recomendaciones del presente informe están basadas en las características externas y corresponden a una priorización de acuerdo con el conocimiento del sector, y por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance de este diagnóstico.

NOMBRE: LUZ MARY SALCEDO MARTINEZ

PROFESION: INGENIERA GEOLOGA.

MATRICULA: 1522358878 BYC

Luz Mary Salcedo M

Vo.Bo. *LM*

JAVIER PAVA SANCHEZ

COORDINADOR AREA DE ANALISIS DE RIESGOS O.K.



Secretaría
GOBIERNO

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C.

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS



Fotografía 1. Inclínación de la vivienda localizada en la calle 13 sur No. 16 - 85 Este.



Fotografía 2. Grietas con apertura hasta de 6 cm en el muro lateral derecho - parte delantera de la vivienda de propiedad de la señora Anita Ramos Rodríguez.



Secretaría
GOBIERNO

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C.

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS



Fotografía 3. Presencia de grietas en los muros transversales de la vivienda.



Fotografía 4. Destrucción parcial de la placa de piso e inclinación de la misma.



Secretaría
GOBIERNO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C.

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS



Fotografía 5. Deformaciones y corrimientos del eje principal de los muros laterales.



Fotografía 6. Afectación peatonal y vía principal.