



Secretaría
GOBIERNO

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

DIAGNOSTICO DE EMERGENCIA DI-1744

Atienden La Emergencia: DPAE: EQT 8, Móvil 2	Reporta La Emergencia: Bomberos
Datos Generales sobre el Evento:	
Fecha:	Mayo 17 del 2003
Hora:	8:00 a.m. aproximadamente
Dirección:	Carrera 75 B Bis No. 63 – 69 Sur.
Barrio:	Rincón del Porvenir
Localidad:	Ciudad Bolívar
Area Afectada:	0.01 ha.

Descripción del Evento:

En la vivienda localizada en la carrera 75 B Bis No. 63-69 Sur de propiedad de la señora Gloria Cepeda se presentó el colapso de una parte del muro en piedra pegada que protege la cimentación de la vivienda vecina localizada en la parte trasera, afectando el patio de la vivienda y dejando un talud vertical de 2 metros de altura en materiales de relleno.

Lo anterior se presentó como consecuencia de la saturación de la masa de suelo por infiltración de aguas lluvias y las provenientes de las tuberías de aguas negras de las viviendas localizadas en la parte trasera a un nivel de 6 metros por encima de la vivienda de la señora Cepeda.

Según información de la señora Cepeda, existe una querrela en la alcaldía local contra la vivienda vecina localizada en la carrera 75 D # 63-72 sur por las infiltraciones permanentes de agua al parecer por daños en las instalaciones hidráulicas y sanitarias de la vivienda.

Personas e infraestructura afectadas:

Afectación de la parte posterior de la vivienda de la señora Cepeda.

Riesgos Asociados:

Probabilidad de colapso de la parte del muro en piedra pegada que aun existe incluyendo la caída de parte de la vivienda trasera de la de la carrera 75 D #63-72 Sur con afectación parcial de la vivienda de la señora Cepeda.

- Acciones Adelantadas:**
- Recomendación de no utilización de la parte trasera de la vivienda de la señora Cepeda.
 - Reporte a la EAAB para la revisión de las redes de acueducto y alcantarillado del sector.





Secretaría
GOBIERNO

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

Recomendaciones:

- Teniendo en cuenta la proximidad de estas viviendas con el deslizamiento del cerro del diamante y la patología observada en las viviendas de la zona, se recomienda continuar con el monitoreo en el sector.
- Monitoreo continuo del talud localizado en la parte posterior de la vivienda de la señora Cepeda en la carrera 75 B Bis #63-69 Sur.
- Reconstrucción del muro colapsado para la contención y protección de la cimentación de la vivienda.
- Revisión de las redes de acueducto y alcantarillado del sector.

Advertencia:

Las conclusiones y recomendaciones del presente diagnóstico están basadas en las características externas, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapen de su alcance.

NOMBRE: **LEONARDO MORALES ROJAS**
PROFESION: I. Civil Es. I. Ambiental
MATRICULA: 25202 - 51244 CND

Vo. Bo. **JAVIER PAVA SÁNCHEZ**
Coordinador Análisis de Riesgos

