



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DIAGNOSTICO DE EMERGENCIA No. 1833

Atienden La Emergencia:
DPAE: CLE 10, EQT10,
MOVIL 2,

Reporta La Emergencia: Bomberos
Emergencia No. 251 de 2003

Datos Generales sobre el Evento:

Fecha de Visita: Noviembre 22 de 2003
Dirección: Calle 44 No 1 A-30 Int.1
Barrio: MARISCAL SUCRE
Localidad: CHAPINERO
UPZ: 90, Pardo Rubio

Descripción del Evento:

Deslizamiento local de suelo arcilloso causado por las intensas lluvias y a la falta de adecuación del terreno. El material desprendido es aproximadamente de 3 metros cúbicos de suelo, el cual afecto la vivienda de la señora Rosa Helena García, averiando la parte donde se encuentra la cocina. En la parte superior de la vivienda existen trinchos en madera que han servido para estabilizar la ladera en lo referente a movimientos superficiales. En la zona del deslizamiento la ladera no cuenta con estas obras de control de erosión. Es de anotar que la parte afectada de vivienda está construida en material de recuperación y carece de cualquier tipo de sistema estructural.



Fotografía 1. vivienda de la señora Rosa García afectada por el desprendimiento de material.

Fotografía 2. Frente de la zona de afectación

Personas e infraestructura afectadas:

Parte posterior de la vivienda de Rosa Helena García.

Acciones Adelantadas:

Inspección estructural de la vivienda para verificar su habitabilidad.





ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaría
GOBIERNO

000002

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Suministro de madera para la realización de obras de contención.
Suministro de plástico para proteger la parte superior del terreno de la filtración de aguas.

RECOMENDACIONES:

Canalización de las aguas lluvias, por medio de una zanja de corona.
Recomendación para el cambio del material de la parte posterior de la vivienda.
Recomendación para la continuación en la realización de los trinchos en madera en la parte carente de estos.
Evacuación parcial de la vivienda haciendo traslado de la cocina a otro espacio.

Nota:

Las conclusiones y recomendaciones del presente diagnóstico están basadas en las características externas, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan de su alcance.

NOMBRE : JAIRO WILLIAM TORRES B. *Dr.*
PROFESIÓN : Ingeniero Geólogo
MATRÍCULA : 1522363852BYC

Vo.Bo. Ing. JAVIER PAVA SANCHEZ
Coordinador Técnico

