



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

**DIAGNÓSTICO DE EMERGENCIA No. DI-1816
COORDINACIÓN TÉCNICA**

ATIENDE LA EMERGENCIA

EQT: 12
MOVIL: 3
CLE: 3

REPORTA LA EMERGENCIA

INSTITUCIONAL: Bomberos
COMUNIDAD:

1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

LOCALIDAD Santa Fe (4)
BARRIO La Paz Centro
DIRECCIÓN Calle 22D No. 1A – 31 este
FECHA Octubre 27 de 2003
HORA 7:00 am
ÁREA DIRECTA 10 m² aproximadamente.

2. DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Deslizamiento traslacional de aproximadamente 3.0 m³ en el corte de la parte posterior de la vivienda de los señores Gustavo Romero y Elizabeth Colorado (Calle 22D No. 1A – 31 este).

Se considera que el movimiento se produjo a raíz del desconfinamiento lateral al que estuvo expuesto el corte por largo tiempo; puesto que no se construyó una estructura de contención al momento de la realización del mismo. De igual manera, debe destacarse que el proceso se vio ampliamente favorecido por la alteración que el agua lluvia, la escorrentía y los flujos subsuperficiales causaron al material aflorante en el corte.





ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

3. PERSONAS E INFRAESTRUCTURA AFECTADAS

La vivienda afectada corresponde a una construcción de un piso en latas, cubierta en tejas de zinc sobre durmientes en madera y piso en mortero. El material deslizado causó el colapso parcial de la pared de la parte posterior de la vivienda y el desplazamiento de algunos parales que soportan la cubierta en este extremo de la construcción.

A raíz del invierno que ha ocurrido, la parte posterior de la vivienda se encontraba encharcada e invadida por lodo.

A consecuencia del deslizamiento, un pozo de inspección de alcantarillado ubicado en la parte superior del corte, perdió suelo de confinamiento; por lo que, se considera que su estabilidad puede estar comprometida.

4. RIESGOS ASOCIADOS

Se considera que existe alta probabilidad de que el fenómeno se continúe propagando y por ende que la vivienda de los señores Gustavo Romero y Elizabeth Colorado se siga afectando. Por la misma razón, se estima que la vivienda de las señoras Myryam Cortés Rojas (Carrera 2 este No. 22C - 12) y Blanca Fajardo (Calle 23 No. 2 - 18), pueden verse afectadas por el mismo fenómeno.

De continuar el proceso, el pozo antes referido puede colapsar y generar aportes adicionales de agua a la ladera; con lo cual se agravaría la condición de estabilidad de ésta.

5. ACCIONES EJECUTADAS

La familia de los señores Gustavo Romero y Elizabeth Colorada fue evacuada a la vivienda de una vecina. Así mismo, se gestionó con personal del Departamento Administrativo del Medio Ambiente (DABS) la asistencia a la familia con ayudas humanitarias.





ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

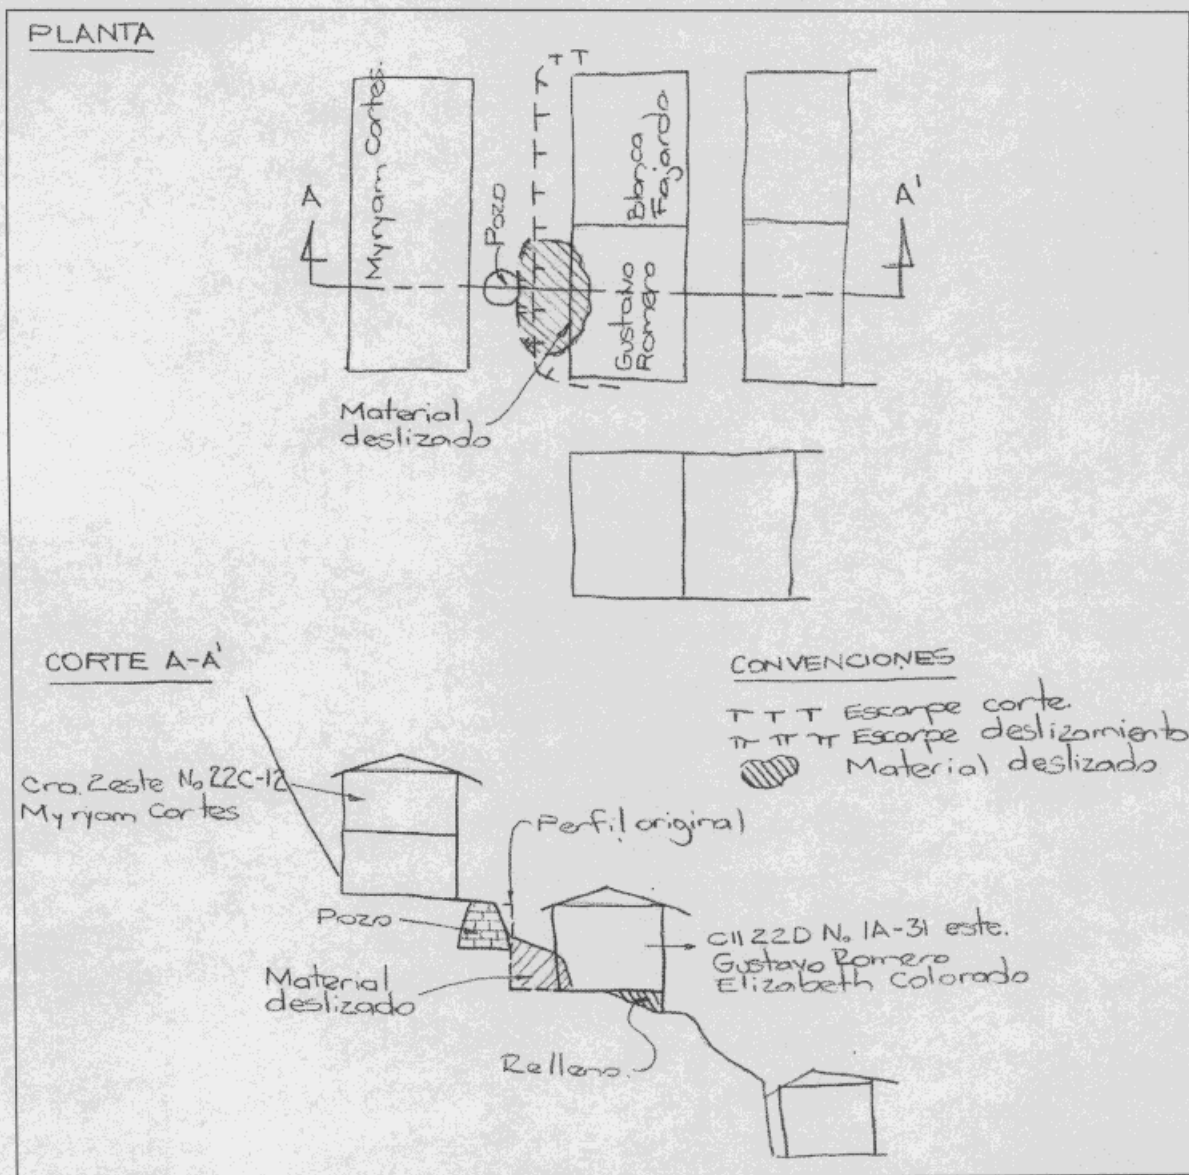


Figura No. 1. Esquema general del sitio de la emergencia.





ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

6. RECOMENDACIONES

Dado que el deslizamiento puede comprometer un área mayor, se recomienda dar prelación al proceso de reubicación de la familia de los señores Gustavo Romero y Elizabet Colorado (Calle 22D No. 1A – 31 este) y de las señoras Myryam Cortés Rojas (Carrera 2 este No. 22C – 12) y Blanca Fajardo (Calle 23 No. 2 – 18), incluidas en el programa de reubicación de familias en alto riesgo no mitigable con prioridad uno (1), mediante los diagnósticos técnicos No. 1650 y 1718 de 2002 y el Concepto Técnico No. 3180 de 1999.

7. ADVERTENCIA

El presente diagnóstico, sus conclusiones y recomendaciones están basadas en el reconocimiento de campo efectuado durante la atención de la emergencia; por tal razón, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance.

NOMBRE	CARLOS EDUARDO MOTTA TIERRADENTRO	
PRECESIÓN	INGENIERO CIVIL	
MATRÍCULA	25202-73855 CND	
		Vo. Bo. ING. JAVIER PAVA SÁNCHEZ COORDINADOR TÉCNICO

