



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

EMERGENCIA No. 219
DIAGNÓSTICO TÉCNICO No. DI- 2029
COORDINACIÓN TÉCNICA

1 DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ

EQT: 7 MOVIL: 5
FECHA: 3 de junio de 2004 HORA: 3:00 PM

REPORTÓ

Bomberos


DIRECCIÓN: Calle 62 Bis Sur No. 18R - 34 ÁREA DIRECTA: 70 m²
BARRIO: Gibraltar I Sector POBLACIÓN ATENDIDA:
UPZ: 67 - Lucero FAMILIAS 7/4 ADULTOS 13 NIÑOS 7
LOCALIDAD: 19 - Ciudad Bolívar

2 EVENTO

TIPO: REMOCIÓN EN MASA INUNDACIÓN ESTRUCTURAL

DESCRIPCIÓN Y CAUSAS: Flujo de tierras (aproximadamente 2.0 m³) en el corte vertical de 4.0 m de altura y efectuado para conformar la explanación de la vivienda. El fenómeno fue causado por la ausencia de una estructura de contención y por la meteorización del material por acción del agua lluvia especialmente.

3 ESQUEMA

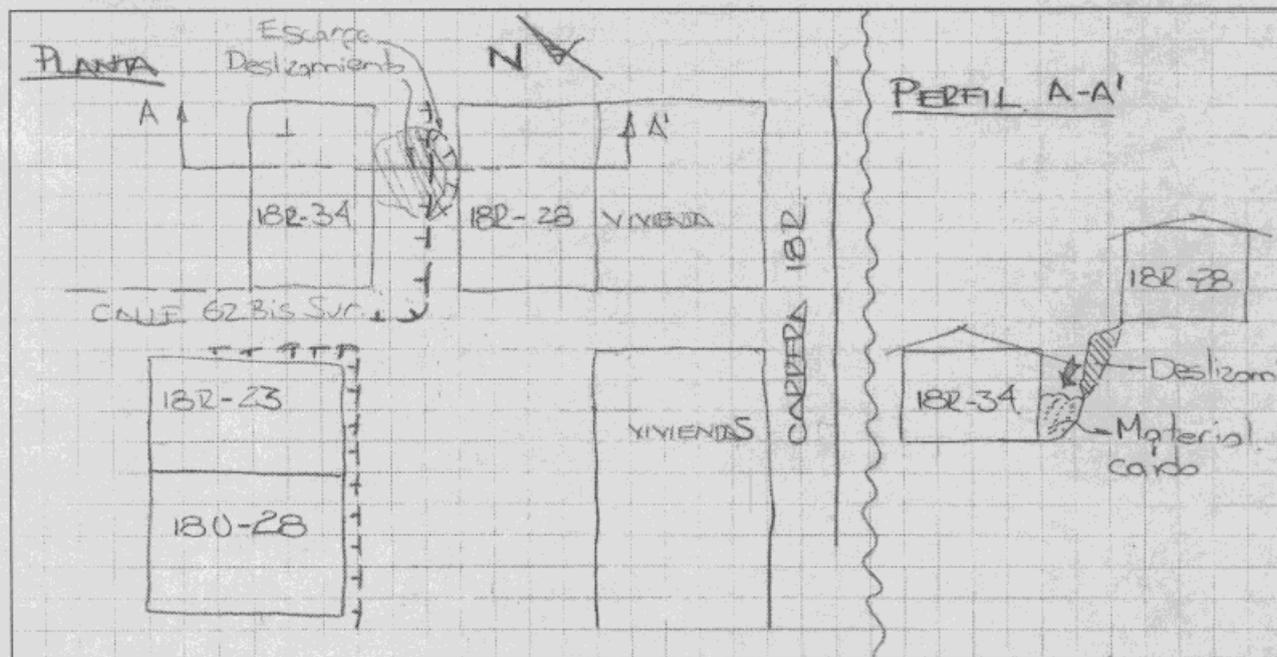

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

4 AFECTACIÓN:

#	NOMBRE(Cabeza Hogar)	DIRECCIÓN	TELÉFONO	P	A	N	DAÑOS EN VIVIENDA
1	Beatriz Narváez	Calle 62 Bis Sur No. 18R - 34	7900305	6	4	2	Deformación leve del muro oriental. Vivienda de 1 piso en material de recuperación.
2	María del Carmen Quintero	Calle 62 Bis Sur No. 18R - 28	7904363	6	3	3	Pérdida del confinamiento lateral de suelo de fundación, agrietamiento del piso en el costado occidental. Vivienda de 1 piso en material de recuperación.
3	Luisa Delia Sandoval	Calle 62 Bis Sur No. 18R - 23	NO	3	2	1	Humedad
4	Luz Marina León	Calle 62 Bis No. 18U - 28	7914149	5	5		

P: Total Personas A: Adultos N: Niños

INFRAESTRUCTURA: SI NO CUAL? _____

5 RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales daños que se esperarían de no implementar las recomendaciones)

Colapso de la vivienda de la señora Narváez por el empuje que está generando el material deslizado o por la caída de más suelo.
Colapso de la vivienda de la señora Quintero por pérdida del suelo de cimentación y la caída de uno de los maderos que soporta la cubierta.

Se considera que las viviendas de las señoras Sandoval y León pueden verse afectada por deslizamientos, puesto que se encuentran en una condición similar a las afectadas.

Por lo anterior y teniendo en cuenta tanto la alta vulnerabilidad de las viviendas antes relacionadas, así como la alta amenaza por deslizamientos que presenta el sector, sobre todo cuando los cortes efectuados para la construcción de vivienda no están contenidos ni protegidos; se considera que las viviendas presentan alto riesgo por fenómenos de remoción en masa.

6 REQUERIMIENTOS

FAMILIA #	EVACUACIÓN				REUBICACIÓN		AYUDAS	
	SI	NO	DEF.	TEMP.	SI	NO	HUMANITARIAS	MITIGACIÓN TEMPORAL(Enunciar)
1	X		X		X			
2	X		X		X			10.0 m de plástico.
3		X			X			
4		X			X			

7 ACCIONES ADELANTADAS

- Se solicitó a la señora Narváez retirar el material deslizado.
- Se entregó 10.0 m de plástico para que se cubriera el talud.
- Se indicó a la familia de la señora Quintero que retiraran todos los elementos del costado occidental de la vivienda y que se restringiera el uso de este sitio hasta que se adelante la evacuación.
- Se solicitó a CLE 1 la asistencia del personal para adelantar la evacuación de la familia de la señora Quintero.

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS


8 RECOMENDACIONES

- Cubrir con plástico el talud y retirar el material deslizado.
- Evacuar las viviendas de las señoras Quintero y Narváez.
- Restringir el uso del costado occidental de la vivienda de la señora Quintero mientras se adelanta la evacuación de la vivienda.
- Incluir en el proyecto de reasentamientos de familias en zonas de alto riesgo no mitigable las cuatro (4) viviendas antes citadas.

9 ADVERTENCIA

El presente diagnóstico, sus conclusiones y recomendaciones están basadas en el reconocimiento de campo efectuado durante la atención de la emergencia; por tal razón, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance.

NOMBRE	CARLOS EDUARDO MOTTA TIERRADENTRO
PROFESIÓN	INGENIERO CIVIL
MATRÍCULA	25202-73855 CND 0.5


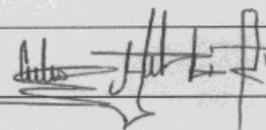


Vo. Bo.

ING. JAVIER PAVA SÁNCHEZ
COORDINADOR TÉCNICO

Handwritten notes and stamps, including a date stamp that reads "2010-07-14".

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

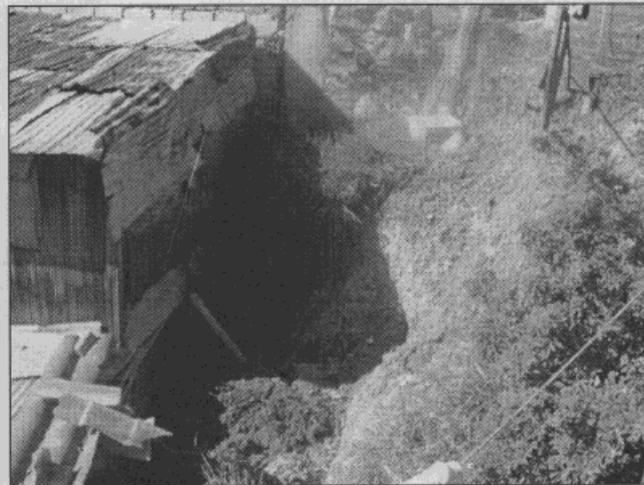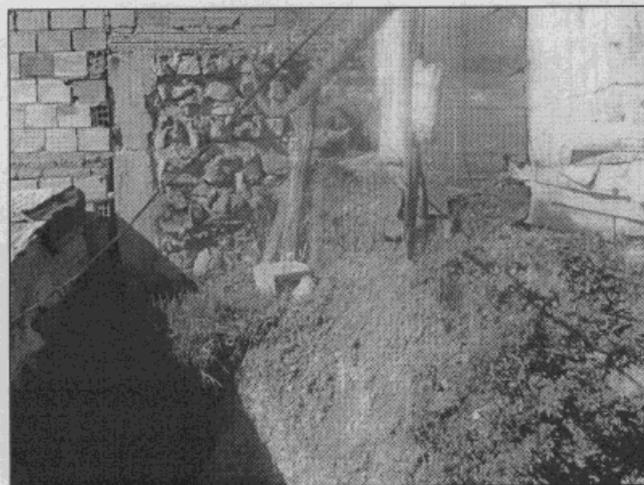

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

