



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

EMERGENCIA No. _____
DIAGNÓSTICO TÉCNICO No. DI- 2215
COORDINACIÓN TÉCNICA

1 DATOS GENERALES DEL EVENTO

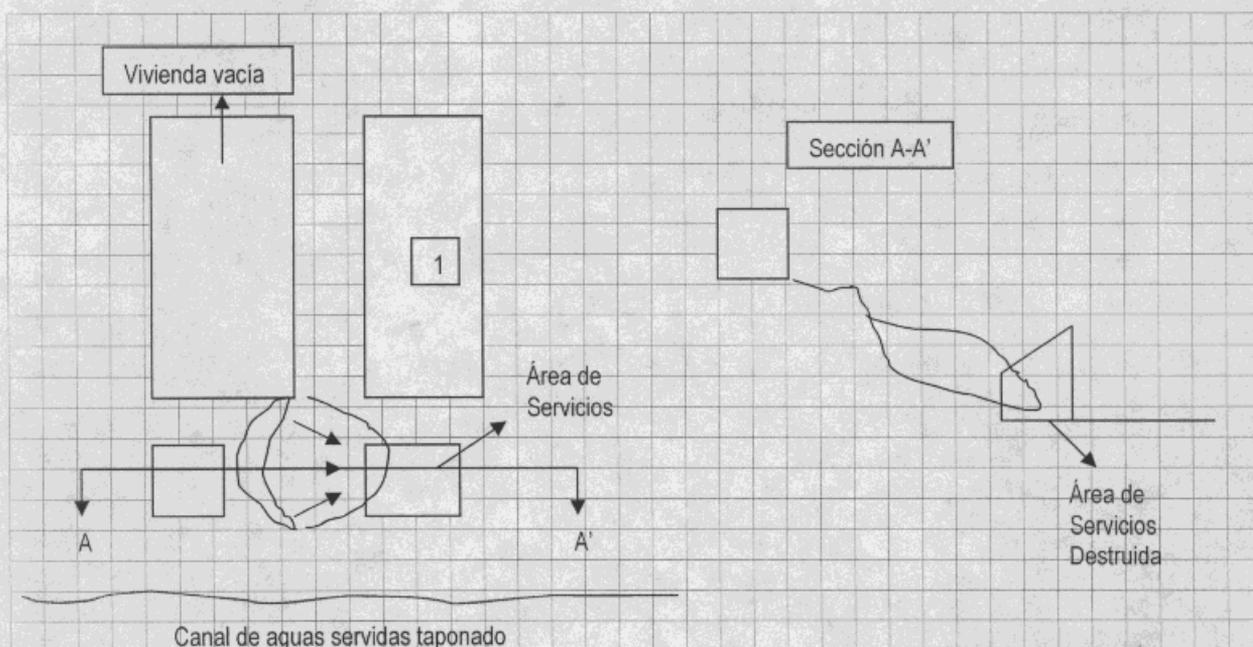
ATENDIÓ		REPORTÓ	
EQT:	20 y 24	MOVIL:	2
FECHA:	19 SEP - 2004	HORA:	2:30
DIRECCIÓN:	Calle 89 Sur # 47-81	ÁREA DIRECTA:	100 M2
BARRIO:	Caracolí	POBLACIÓN ATENDIDA:	
UPZ:	69 Ismael Perdomo	FAMILIAS	1
LOCALIDAD:	Ciudad Bolívar	ADULTOS	2
		NIÑOS	5
		PREDIOS EVALUADOS	2

2 EVENTO

TIPO: REMOCIÓN EN MASA INUNDACIÓN ESTRUCTURAL

DESCRIPCIÓN Y CAUSAS: Deslizamiento rotacional sobre suelo residual de arenisca que involucró 5 m3 de material, que rompió el muro en piedra pegada que servía para su contención y causó daños severos en el baño y parte del lavadero de la vivienda en la parte inferior de propiedad de la señora Marynelida Manosalva (Vivienda 1 del esquema). Al parecer el movimiento fue detonado por el taponamiento de un canal de recolección de aguas servidas, aguas arriba de la vivienda.

El 20 de Noviembre de 2004 se realizó una nueva visita encontrando que ya se había retirado el material deslizado y se había limpiado el canal de recolección de aguas servidas.



Bogotá sin indiferencia

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

3 AFECTACIÓN:

#	NOMBRE(Cabeza Hogar)	DIRECCIÓN	TELÉFONO	P	A	N	DAÑOS EN VIVIENDA
1	Marynelida Manosalve	Calle 89 # 47 B - 81	7169106	7	2	5	Destrucción de baño y lavadero

P: Total Personas A: Adultos N: Niños

INFRAESTRUCTURA: SI NO CUAL?

4 RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales daños que se esperarían de no implementar las recomendaciones)

De continuar la infiltración de aguas negras podría colapsar parte de la vivienda deshabitada de la parte superior

5 REQUERIMIENTOS

FAMILIA #	EVACUACIÓN			REUBICACIÓN		AYUDAS	
	SI	NO	DEF. TEMP.	SI	NO	HUMANITARIAS	MITIGACIÓN TEMPORAL(Enunciar)
1			X		X	No	No
2							
3							
4							

6 ACCIONES ADELANTADAS

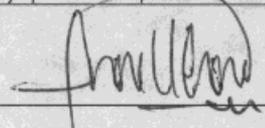
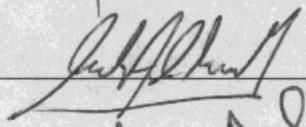
Evaluación Técnica del sector
Coordinación con personal de la defensa civil para la limpieza del canal de aguas negras

7 RECOMENDACIONES

- No habitar la vivienda de la señora Marynelida Manosalve, hasta que no se realice la limpieza del canal que causa la infiltración de aguas en la masa de suelo
- Retirar la masa de suelo deslizada.
- Realizar obras de protección y contención del talud de corte afectado como parte de la adecuación del terreno para la construcción de la vivienda. Acción que deberá ser adelantada por parte de los propietarios de los predios.

8 ADVERTENCIA

El presente diagnóstico, sus conclusiones y recomendaciones están basadas en el reconocimiento de campo efectuado durante la atención de la emergencia; por tal razón, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance.

NOMBRE	ELKIN FABIAN ULLOA CASTELLANOS	
PROFESIÓN	INGENIERO CIVIL	
MATRÍCULA	25202-107509	
NOMBRE	CARLOS CHAVARRO	
PROFESIÓN	INGENIERO CIVIL	
MATRÍCULA	25202-50970	
	O.K.	
	Vo. Bo.	ING. JAVIER PAVA SÁNCHEZ COORDINADOR TÉCNICO