



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
GOBIERNO

0000071

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

EMERGENCIA No. ____
DIAGNÓSTICO TÉCNICO No. DI- 2301
COORDINACIÓN TÉCNICA

1 DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ				REPORTÓ			
EQT:	22	MOVIL:	12	Segundo Caro Tel: 7902987, Junta de Acción Comunal			
FECHA:	19/Nov/2004	HORA:	9:00 a.m.				

DIRECCIÓN:	Calle 70F sur No. 19F - 15	ÁREA DIRECTA:	4 m ²				
BARRIO:	Carrera 19F No. 70F - 09 sur	POBLACIÓN ATENDIDA:					
UPZ:	La Esmeralda sur	FAMILIAS	2	ADULTOS	4	NIÑOS	4
LOCALIDAD:	67- Lucero	PREDIOS EVALUADOS	2				
	19 - Ciudad Bolívar						


2 EVENTO

TIPO: REMOCIÓN EN MASA INUNDACIÓN ESTRUCTURAL

DESCRIPCIÓN Y CAUSAS:

Desprendimiento de material de suelo y relleno de un talud localizado entre predios privados. Se observan grietas en la parte superior del talud que corresponde al patio de la vivienda Calle 70F sur No. 19F - 15, como producto de este desprendimiento se presentó el colapso de un muro en piedra pegada y la caída de unos costales que estaban en la parte superior del muro. Las causas de este desprendimiento son las fuertes lluvias presentadas y la susceptibilidad del material generada por la litología y por la ausencia de un sistema de evacuación de las aguas de escorrentía y subsuperficiales.

3 ESQUEMA

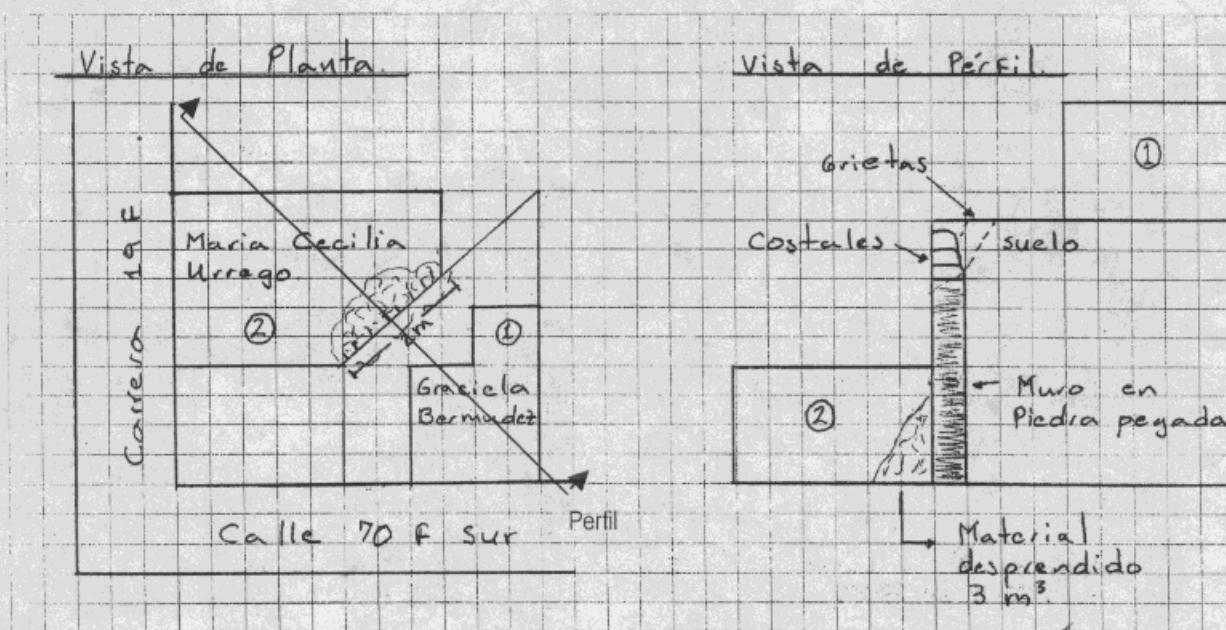

4 AFECTACIÓN:

#	NOMBRE(Cabeza Hogar)	DIRECCIÓN	TELÉFONO	P	A	N	DAÑOS EN VIVIENDA
1	Graciela Bermúdez	Calle 70F sur No. 19F - 15		3	1	2	Grietas y desprendimiento del material del patio, el cual está construido como piso en tierra.
2	María Cecilia Urrego	Carrera 19F No. 70F - 09 sur		5	3	2	Caída de un muro de contención en piedra pegada y coronado con costales de aproximadamente 4 m de altura, localizado en el patio trasero de la vivienda y colindando con el predio de la señora Graciela Bermúdez.

P: Total Personas A: Adultos N: Niños

INFRAESTRUCTURA: SI NO CUAL?

5 RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales daños que se esperarían de no implementar las recomendaciones)

De no adelantarse las acciones recomendadas, el proceso de inestabilización del talud continuará, lo cual puede llegar a afectar la infraestructura de las viviendas comprometiendo su habitabilidad.

6 REQUERIMIENTOS

FAMILIA #	EVACUACIÓN				AYUDAS	
	SI	NO	DEF.	TEMP.	HUMANITARIAS	MITIGACIÓN TEMPORAL(Enunciar)
1		x			NO	NO
2		x			NO	NO

7 ACCIONES ADELANTADAS

Inspección Técnica de los predios involucrados.


8 RECOMENDACIONES

Se recomienda retirar el material desprendido, el uso restringido de la parte trasera de la vivienda 2 y el uso restringido de la parte anterior de la vivienda 1. Aparte se recomienda a los propietarios adelantar la construcción de una obra de contención en el talud localizado entre los predios, con las correspondientes obras de drenaje y manejo de las aguas superficiales y subsuperficiales

9 ADVERTENCIA

El presente diagnóstico, sus conclusiones y recomendaciones están basadas en el reconocimiento de campo efectuado durante la atención de la emergencia; por tal razón, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance.

NOMBRE HANS EDUARDO MORALES BOPP
 PROFESIÓN GEOLOGO
 MATRÍCULA CPG No. 2049 *o.k.*

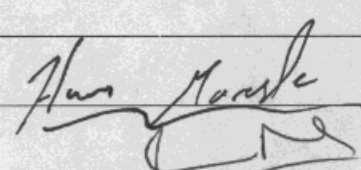

Vo. Bo.

ING. JAVIER PÁVA SÁNCHEZ
 COORDINADOR TÉCNICO