



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

EMERGENCIA No. _____
DIAGNÓSTICO TÉCNICO No. DI- 2307
COORDINACIÓN TÉCNICA

1 DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ

EQT: 22 MOVIL: 8
FECHA: 06/Dic/04 HORA: 3:00 pm

REPORTÓ

Blanca Stella Pineda
Tel. 2054335

DIRECCIÓN: Calle 41 sur No. 14 B - 53 ÁREA DIRECTA: 80 m²
BARRIO: San Jorge sur POBLACIÓN ATENDIDA:
UPZ: 53-Marco Fidel Suárez FAMILIAS 3 ADULTOS 9 NIÑOS 3
LOCALIDAD: Rafael Uribe Uribe PREDIOS EVALUADOS 1

2 EVENTO

TIPO: REMOCIÓN EN MASA INUNDACIÓN ESTRUCTURAL

DESCRIPCIÓN Y CAUSAS:

Filtración de agua proveniente del talud sobre el que está la vivienda, olores a alcantarilla. Hundimiento leve en el piso del patio. Las filtraciones son generalizadas a lo largo de la ladera. Se observa hundimiento de base y rotura de losas de pavimento de concreto en el sector frente a la vivienda.

3 ESQUEMA


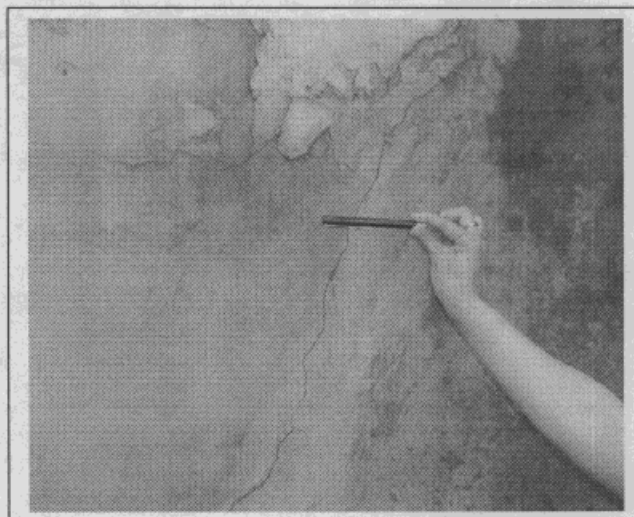


Figura 1: Vista de perfil del predio visitado.

Fotografía 1: Grietas y humedades en las paredes.

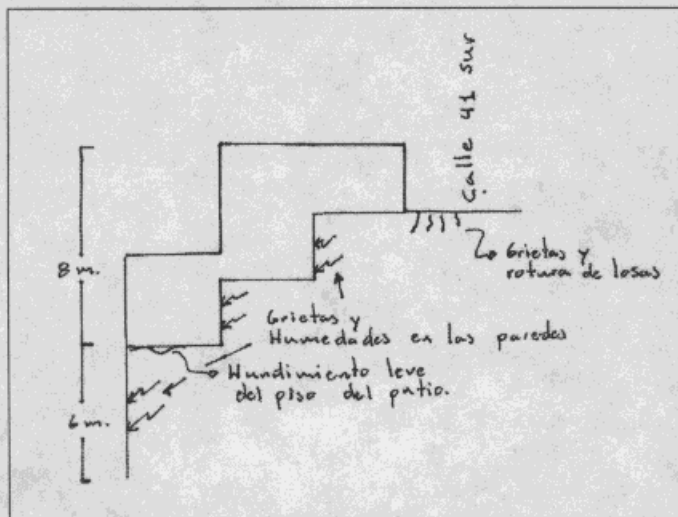


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS



Fotografía 2: Hundimiento y fracturas en las losas del pavimento en concreto.

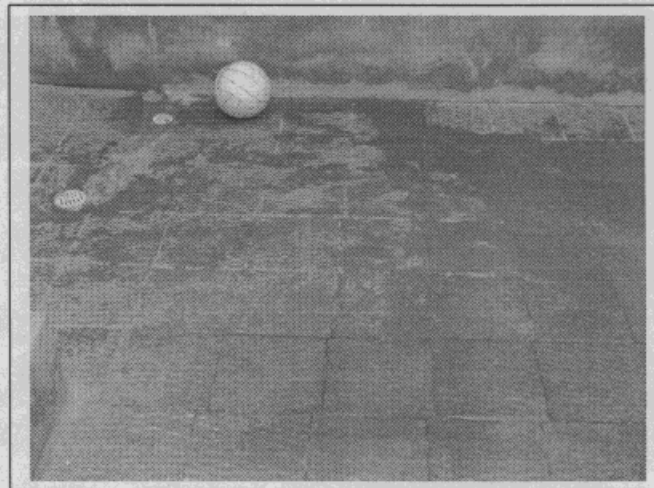

Fotografía 3: Pandeamiento del piso del patio de la casa.

4 AFECTACIÓN:

#	NOMBRE(Cabeza Hogar)	DIRECCIÓN	TELÉFONO	P	A	N	DAÑOS EN VIVIENDA
1	Blanca Stella Pineda	Calle 41 sur No. 14B - 53	2054335	12	9	3	Humedades y grietas generalizadas en algunas paredes de la vivienda.

P: Total Personas A: Adultos N: Niños

INFRAESTRUCTURA: SI NO CUAL? Rotura y hundimiento de losas de pavimento de concreto

5 RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales daños que se esperarían de no implementar las recomendaciones)

Reblandecimiento del terreno por filtración de aguas y posible generación de fenómenos de remoción en masa.

6 REQUERIMIENTOS

FAMILIA #	EVACUACIÓN				AYUDAS	
	SI	NO	DEF.	TEMP.	HUMANITARIAS	MITIGACIÓN TEMPORAL(Enunciar)
1		X			NO	NO

7 ACCIONES ADELANTADAS

Inspección técnica del sector.

Bogotá sin indiferencia



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

8 RECOMENDACIONES

Se recomendó solicitar visita técnica por parte de la EAAB para determinar posibles fugas de agua de la red hidrosanitaria del sector. También se le recomendó a los habitantes de la vivienda, realizar seguimiento al comportamiento de las grietas y humedades y reportar a la DPAE cualquier cambio importante.

9 ADVERTENCIA

El presente diagnóstico, sus conclusiones y recomendaciones están basadas en el reconocimiento de campo efectuado durante la atención de la emergencia; por tal razón, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapen de su alcance.

NOMBRE	HANS EDUARDO MORALES BOPP
PROFESIÓN	GEOLOGO
MATRÍCULA	CPG No. 2049 <i>o.k.</i>

Vo. Bo.

ING. JAVIER PAVA SÁNCHEZ
COORDINADOR TÉCNICO