



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DIAGNÓSTICO TÉCNICO No. DI - 2699
SUBDIRECCION DE EMERGENCIAS
EVENTO No. 56015

1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ: ALFONSO LAZO BELTRAN				REPORTÓ	
TEC:	1	MOVIL:	23	CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTA - COBB	
FECHA:	20 Abril de 2006	HORA:	15:10		

DIRECCIÓN:	Carrera 2 Este # 22C - 04	ÁREA DIRECTA:	100 m ²		
BARRIO:	La Paz	POBLACIÓN ATENDIDA:	5		
UPZ:	92 - LA MACARENA	FAMILIAS	1	ADULTOS	2
LOCALIDAD:	3 - SANTA FE	PREDIOS EVALUADOS	1	NIÑOS	3

2. TIPO DE EVENTO

REMOCIÓN EN MASA

INUNDACIÓN

ESTRUCTURAL

3. ANTECEDENTES

INFORME	FECHA	OBSERVACIONES	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CT - 3180	1999	El Concepto Técnico se realizó para la Carrera 1 entre Calles 22C y 24. De acuerdo al Concepto se dio una calificación de Amenaza y Riesgo Alto por deslizamientos rotacionales y Flujos de Tierra.	Incluir en el programa de reubicación las viviendas y/o familias ubicadas dentro de la zona inestable. Entre estos tenemos el predio con nomenclatura Calle 23 # 2-30 Este, donde habita la familia de la Señora Miriam Cortés.

4. DESCRIPCIÓN Y CAUSAS:

La zona visitada corresponde a una ladera de alta pendiente donde se localizan viviendas en su gran mayoría, construidas con materiales de recuperación. El predio localizado en la Carrera 2 Este # 22C - 04, donde habita la familia del Señor Miguel Ángel Pérez (Hijo de la Difunta Miriam Cortés Rojas, quien se encuentra incluida en el Programa de Reasentamiento con prioridad técnica 1) se encuentra en la parte superior de la ladera y se caracteriza por ser una vivienda de un nivel, construida con material de recuperación. En la parte posterior del predio en mención se presentó un Flujo de Tierra y Detritos, involucrando cobertura vegetal, provenientes del talud de corte allí localizado, debido a las lluvias precedentes y al alto grado de meteorización de los materiales expuestos (Intercalaciones de areniscas y arcillolitas).

Por lo anterior y teniendo en cuenta que se presentó avance del proceso de remoción en masa, resultó afectada estructuralmente la vivienda, causando pérdida de verticalidad y comprometiendo su estabilidad y habitabilidad en el corto plazo, razón por la cual se procedió a diligenciar el Acta de Evacuación No. 001202.

Bogotá sin indiferencia



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

5. REGISTRO FOTOGRAFICO

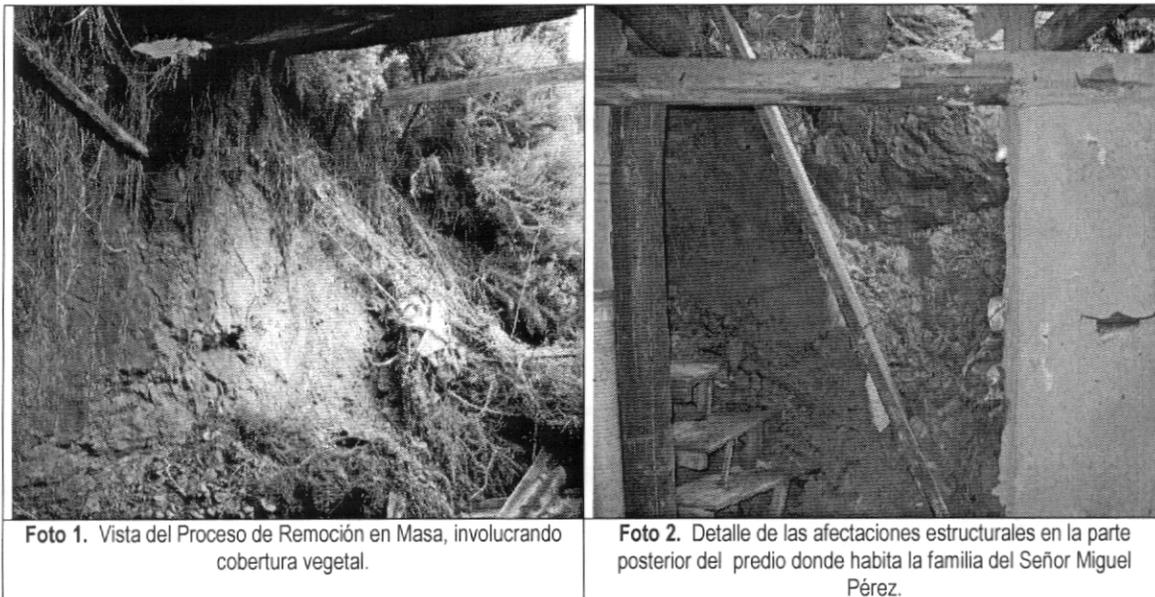


Foto 1. Vista del Proceso de Remoción en Masa, involucrando cobertura vegetal.

Foto 2. Detalle de las afectaciones estructurales en la parte posterior del predio donde habita la familia del Señor Miguel Pérez.

6. AFECTACIÓN:

#	NOMBRE (Cabeza Hogar)	DIRECCIÓN	TELÉFONO	P	A	N	DAÑOS EN VIVIENDA
1	Miguel Ángel Pérez	Carrera 2 Este # 22C - 04		5	2	3	Perdida de verticalidad

P: Total Personas A: Adultos N: Niños

AFECTACION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA:

SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	CUAL?	<input type="text"/>
----	--------------------------	----	-------------------------------------	-------	----------------------

7. RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales daños que se esperarían de no implementar las recomendaciones)

- Colapso total de la vivienda por el avance del Proceso de Remoción en Masa.

8. ACCIONES ADELANTADAS

- Inspección visual del Proceso de Inestabilidad y evaluación cualitativa de daños ocasionados.
- Diligenciamiento del Acta de Evacuación No. 001202 para el predio donde habita la familia del Señor Miguel Angel Pérez.





ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

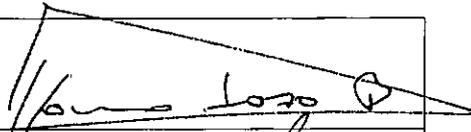
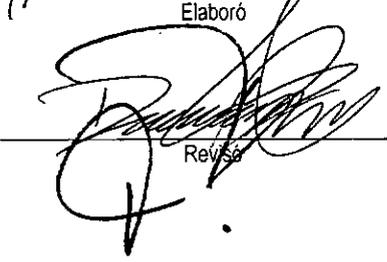
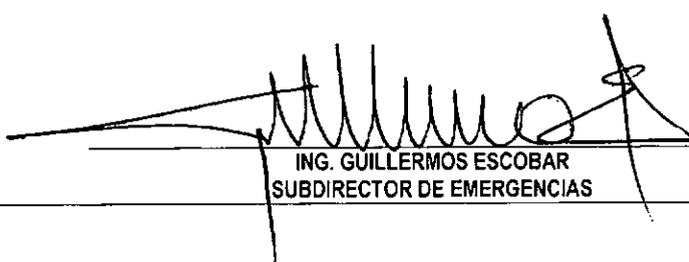
9. RECOMENDACIONES

- Evacuar y continuar el proceso en el Programa de Reasentamiento de Familias Ubicadas en Zona de Alto Riesgo No Mitigable con prioridad técnica uno (1), el predio localizado en la Carrera 2 Este # 22C - 04, donde habita la familia del Señor Miguel Angel Pérez.

10. ADVERTENCIA

El presente diagnóstico, sus conclusiones y recomendaciones están basadas en el reconocimiento de campo efectuado durante la atención de la emergencia; por tal razón, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance.

Igualmente, la información sobre las familias afectadas y predios respectivos corresponde a la información suministrada en campo por los habitantes de las viviendas evaluadas.

NOMBRE	ALFONSO LAZO BELTRAN	 Elaboró
PROFESIÓN	INGENIERO GEÓLOGO. MAGISTER EN INGENIERIA - GEOTECNIA (UN)	
MATRÍCULA	1522375455 BYC	
NOMBRE	DARWIN JAVIER ORTIZ GONZALEZ	 Revisó
PROFESIÓN	INGENIERO CIVIL.	
MATRÍCULA	25202 - 73973 CND	
Vo. Bo.	 ING. GUILLERMO ESCOBAR SUBDIRECTOR DE EMERGENCIAS	ING. FERNANDO RAMÍREZ CORTÉS DIRECTOR

Bogotá sin indiferencia