



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DIAGNÓSTICO TÉCNICO No. DI-2966
COORDINACIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL

1. DATOS GENERALES

DIRECCIÓN:	Manzana 48 Lote 20,20 A y 21	ÁREA:	144 m ²
BARRIO:	Espino I sector	POBLACIÓN BENEFICIADA:	
UPZ:	69 Ismael Perdomo	FAMILIAS	3 PERSONAS 10
LOCALIDAD:	19 Ciudad Bolívar	PREDIOS EVALUADOS:	3
NOMBRE:	Doris Thair Ocampo, Matilde Sánchez Ledesma y María Ycelina Bustos	PRIORIDAD:	1
FECHA DE VISITA:	30-08-06		

2. ANTECEDENTES

Soporte Técnico de Ingreso No.	Fecha	Descripción	Prioridad
CT - 3896	27-08-03	El Concepto Técnico No. 3896 del año 2003 definió la zona de alto Riesgo No Mitigable por Remoción en Masa para el barrio Espino I sector que corresponde a un deslizamiento de tipo traslacional de detritos con corona retrogresiva. A partir de este fenómeno se han originado gran cantidad de grietas de distensión que afectan las viviendas que se encuentran dentro de su área de influencia. Los predios localizados en la manzana 48 lotes 20, 20 A y 21 fueron incluidos en el programa de reasentamiento de familias en alto riesgo no mitigable en prioridad 2 de intervención para la fase II	2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

3. SITUACIÓN ACTUAL

Manzana 48 Lote 20 (Habitado por Doris Thair Ocampo) y 20 A (Habitado por Matilde Sánchez Ledesma): Las viviendas corresponden a construcciones de un piso en material de recuperación (madera y lata), piso en mortero y cubierta en zinc, cimentadas parcialmente sobre un relleno heterogéneo confinado por un muro en piedra pegada. Se evidenciaron grietas y hundimientos en la placa de contrapiso. Igualmente se presenta anegación, acumulación de lodos y basuras en el acceso principal de las viviendas.

Manzana 48 Lote 21: Habitado por María Ycelina Bustos: Casa en mampostería sin confinar de un piso, emplazada sobre suelos residuales y sin ningún tipo de cimentación. Se presenta grietas en paredes y placa de contrapiso asociado a deficiencias constructivas de la estructura. De igual forma se observa acumulación de sedimentos contra el costado sur de la vivienda a causa de las aguas escorrentía y rebose de las alcantarillas del sector, situación que favorece y contribuye al deterioro en la vivienda.

4. RECOMENDACIONES

Descripción	Prioridad
Cambiar la prioridad 2 a 1 de intervención en el programa de reasentamientos de familias en alto riesgo no mitigable para la Fase II y la evacuación definitiva hasta que culminen el proceso de reasentamiento, a las viviendas localizadas en la manzana 48 lotes 20, 20 A y 21 del barrio Espino I sector, habitadas por Doris Thair Ocampo, Matilde Sánchez Ledesma y María Ycelina Bustos.	1

5. NOTA

Las conclusiones y recomendaciones expuestas están basadas en las características externas, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance del presente diagnóstico.

NOMBRE: LUCY BOHORQUEZ RIOS
PROFESIÓN: INGENIERA MINAS
MATRICULA: 25218101904 CND

NOMBRE: DORIS SUAZA ESPAÑOL
PROFESIÓN: GEÓLOGA – ESP. EVALUACION DE RIESGOS
MATRICULA: 1550 CPG

Vo. Bo.: ING. DIANA RUBIANO
COORDINADORA GESTION TERRITORIAL

Vo. Bo.: ING. FERNANDO RAMÍREZ CORTES
DIRECTOR