

| Código: | GAR- FT - 03 |
|--------------------|--------------|
| Versión: | 03 |
| Fecha de revisión: | 01/10/2014 |

DIAGNÓSTICO TÉCNICO – DI- 11426 SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DE CAMBIO CLIMÁTICO COORDINACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA RADICADO IDIGER 2018ER915 RADICADO IDIGER 2018ER498

1. DATOS GENERALES

| ATENDIÓ: Johanna Catherine Fagua Tuberquia | | | ia solic | SOLICITANTE: Comunidad | | | | | | | |
|--|---------------|---|-------------------|------------------------|-----------|-------|----------|------|---|------------------------------|-----|
| CAT: | -1 | 06 | MOVIL: | Contrata | | 11010 | | | | 44 T | |
| FECHA: | | de Enero y 14 de brero de 2018 | HORA: | 2:00 pn | | | | | | s no se mod nes físicas o | |
| DIRECCI | ÓN | Carrera 7 | 2 A N° 66- | 21 | ÁREA DIRE | CTA | | | | 300 m ² | 19, |
| SECTOR | | El real | | | POBLACIÓ | N ATE | NDIDA | | | 4 | |
| UPZ | | 31-Santa | Cecilia | | FAMILIAS | 2 | ADU | LTOS | 4 | NIÑOS | 0 |
| LOCALIDAD 10-Engativa | | | PREDIOS EVALUADOS | | 1 | | | | | | |
| CHIP | P AAA0061PXSY | | OFICIO RE | FICIO REMISORIO | | | CR-29526 | | | | |

ACLARACIONES Y ADVERTENCIAS:

- Para adelantar cualquier intervención en el predio se debe consultar la reglamentación urbanística definida para el sector por la Secretaria Distrital de Planeación SPD, establecer aspectos que no son competencia del IDIGER, relacionados con restricciones y/o condicionamiento al uso del suelo. Adicionalmente, las intervenciones a realizar deberán contar con el apoyo de personal idóneo, garantizando que se cumplan los requerimientos establecidos en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR 10 de acuerdo con la normatividad vigente, para lo cual se deben tramitar los permisos y licencias respectivos.
- Es obligación de los propietarios y/o responsables de los inmuebles, propiciar y efectuar el adecuado mantenimiento de sus instalaciones como lo dispone el Código de Construcción para Bogotá D.C (Acuerdo 25/90).
- Las conclusiones y recomendaciones impartidas durante la visita realizada están basadas en la inspección visual realizada, por tal razón pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance, así mismo la información sobre el predio corresponde a la información suministrada en campo por los habitantes del sector. Se reitera que dichas inspecciones no hacen las veces de dictamen pericial que sirva de soporte para

BOGOT/ MEJO

DI-11426 Página 1 de 7



| Código: | GAR- FT - 03 |
|--------------------|--------------|
| Versión: | 03 |
| Fecha de revisión: | 01/10/2014 |

Página 2 de 7

reclamaciones y que la vigencia de las conclusiones y recomendaciones impartidas mediante el presente documento es temporal, y se mantienen hasta tanto se modifiquen de manera significativa las condiciones del sector visitado.

• El Instituto Distrital De Gestión de Riesgo y Cambio Climático – IDIGER, en cumplimiento de sus funciones establecidas, realizó verificación con base en inspección visual, aplicando la metodología establecida para este tipo de procedimiento (Identificación y valoración cualitativa de la afectación del hábitat a nivel urbano y rural), con el objeto de valorar el grado de afectación de las viviendas que permita establecer el compromiso de estabilidad y habitabilidad de las mismas; a fin de identificar edificaciones y/o viviendas inseguras, para realizar las acciones pertinentes a las que haya lugar.


2. TIPO DE EVENTO

Estructural - Obra aledaña - Daño moderado

3. ANTECEDENTES:

El predio de la Carrera 72 A N° 66-21, se localiza en el sector catastral El Real de la localidad de Engativá y de acuerdo con el plano normativo del Plan de Ordenamiento Territorial – POT (Decreto 190 de 2004, por el cual se compilan los decretos 619 de 2000 y 469 de 2003), el sector, no presenta cobertura de amenaza por movimiento en masa y ni por inundación.

4. LOCALIZACIÓN

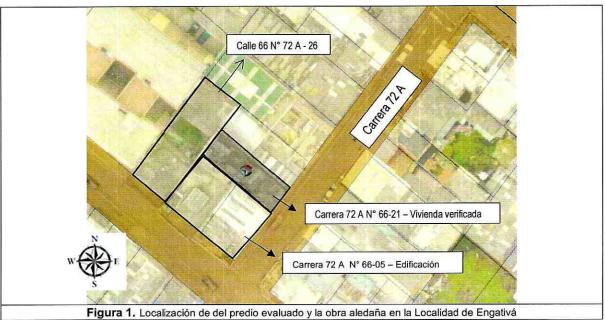

DI-11426





| Código: | GAR- FT - 03 |
|--------------------|--------------|
| Versión: | 03 |
| Fecha de revisión: | 01/10/2014 |

5. DESCRIPCIÓN Y CAUSAS:

El día 22 de Enero de 2018, personal del IDIGER, efectuó visita a la zona donde se localiza el predio de la Carrera 72 A N° 66-21, de la localidad de Engativá, zona plana, consolidada urbanísticamente, con vías de acceso vehicular pavimentadas.

En el predio de la Carrera 72 A N° 66-21, se emplaza una vivienda de 2 niveles, construida en muros de carga, con entrepiso en concreto y cielorraso en esterilla de guadua con recubrimiento en mortero, con más de 30 años de construida. Se realiza verificación al interior de la vivienda donde se identifica en los muros perimetrales y muros divisorios fisuras y grietas en tendencia escalonada y dimensiones de aproximadamente 2 mm de abertura y longitudes que oscilan entre los 20 cm y 1.5 metros. Al costado sur de la vivienda se evidencia asentamiento, lo mismos que pérdida de horizontalidad de la cubierta del cuarto ubicado en el segundo nivel.

Colindante al predio mencionado, al costado sur en el predio de la Carrera 72 A N° 66-05, se está realizando la construcción de una edificación de 4 niveles, con un sistema estructural aparentemente en pórticos en concreto, que actualmente se encuentra en etapa de acabados.

Los daños en el predio de la Carrera 72 A N° 66-21, pueden estar asociados a la falta de mejoramiento y mantenimiento de la vivienda, sin descartar que los asentamientos y daños evidenciados sean producto de la construcción aledaña; situación que con base en la inspección visual no es posible precisar.

Posteriormente, el día 14 de Febrero de 2018, se realiza presencia en el sector para verificar el predio de la Calle 66 N° 72 A – 26, la cual se ubica al costado occidental de la edificación nueva, sin que pudiese hacer la verificación al interior del predio.



DI-11426



| Código: | GAR- FT - 03 |
|-----------------------|--------------|
| Versión: | 03 |
| Fecha de revisión: | 01/10/2014 |

6. REGISTRO FOTOGRAFICO

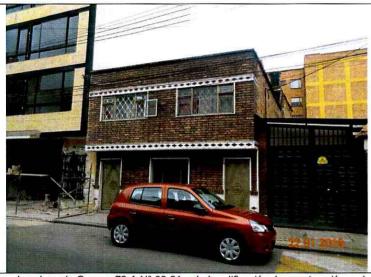


Foto 1: Vista del predio emplazado en la Carrera 72 A N° 66-21 y de la edificación de construcción reciente que se emplaza en el predio de la Carrera 72 A N° 66-05 de la Localidad de Engativá.



Foto 2: Se observan los daños identificados en el predio de la Carrera 72 A N° 66-21, de la Localidad de Engativá.



Foto 3: Se observan los daños identificados en el predio de la Carrera 72 A N° 66-21, de la Localidad de Engativá.

DI-11426







| Código: | GAR- FT - 03 |
|--------------------|--------------|
| Versión: | 03 |
| Fecha de revisión: | 01/10/2014 |

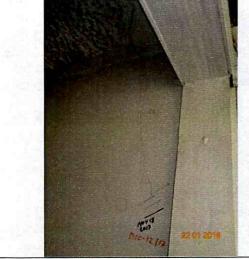




Foto 4: Vista del predio emplazado en la Carrera 72 A N° 66-21, de la Localidad de Engatvá

Foto 5: Se observan los daños identificados en el predio de la Carrera 72 A N° 66-21, de la Localidad de Engativá.



Foto 5: Vista del predio emplazado en la Carrera 72 A N° 66-21, de la Localidad de Engativá



Foto 6: Se observan los daños identificados en el predio de la Carrera 72 A N° 66-21, de la Localidad de Engativá.

7. RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales daños que se esperarían de no implementar las recomendaciones).

 Aumento de los daños evidenciados de la vivienda emplazada en la Carrera 72 A N° 66-21, de la Localidad de Engativá.

8. ACCIONES ADELANTADAS

- Inspección visual del predio de la Carrera 72 A N° 66-21, de la Localidad de Engativá.
- Restricción parcial de uso por medio del Acta 1364, de las dos habitaciones ubicadas al costado oriental de la vivienda emplazada en el predio de la Carrera 72 A N° 66-21, notificándose a la Señora Cenia María Guatibonza con C.C 52555606.

DI-11426 Página 5 de 7





| Código: | GAR- FT - 03 |
|-----------------------|--------------|
| Versión: | 03 |
| Fecha de revisión: | 01/10/2014 |

9. CONCLUSIONES

- La estabilidad estructural y habitabilidad de la vivienda que se emplaza en el predio Carrera 72 A N° 66-21, de la Localidad de Engativá, no se encuentran comprometidas en la actualidad por los daños evidenciados bajo cargas normales de servicio, sin embargo baja cargas dinámicas tipo sismo, se podrían presentar aumento de los daños.
- La funcionalidad de las habitaciones ubicadas al costado oriental de la vivienda emplazada en el predio de la Carrera 72 A N° 66-21, se encuentran comprometidas en la actualidad por los daños evidenciados.

10. RECOMENDACIONES

- Al responsable y/o responsables de la construcción que se está realizando en el predio de la Carrera 72 A N° 66-05 de la Localidad de Engativá, verificar las actas de vecindad a fin de constatar las condiciones de las edificaciones afectadas, antes de iniciadas las obras y compararlas con las condiciones actuales, para poder establecer si o no se han presentado daños durante la ejecución del proyecto; en caso afirmativo implementar las acciones necesarias, que garanticen llevar los predios a las condiciones de estabilidad y habitabilidad que tenían antes de iniciadas las labores en obra, acciones que deberán implementarse con el apoyo de personal idóneo y garantizando que se cumpla la normatividad vigente.
- A los responsables de la obra de construcción en el predio de la Carrera 72 A N° 66-05 de la Localidad de Engativá, tener en cuenta que la gestión de riesgos es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio Colombiano, según lo manifiesta la Ley 1523 de 2012. Además el Capítulo III – artículo 42, dentro de dicha ley, hace mención a los Análisis específicos de riesgo y planes de contingencia, para cualquier intervención que se realice, como se describe a continuación:
 - ARTÍCULO 42. ANÁLISIS ESPECÍFICOS DE RIESGO Y PLANES DE CONTINGENCIA. Todas las entidades públicas o privadas encargadas de la prestación de servicios públicos, que ejecuten obras civiles mayores o que desarrollen actividades industriales o de otro tipo que puedan significar riesgo de desastre para la sociedad, así como las que específicamente determine la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, deberán realizar un análisis específico de riesgo que considere los posibles efectos de eventos naturales sobre la infraestructura expuesta y aquellos que se deriven de los daños de la misma en su área de influencia, así como los que se deriven de su operación. Con base en este análisis diseñará e implementarán las medidas de reducción del riesgo y planes de
- A la Alcaldía Local de Engativá, adelantar las medidas administrativas pertinentes con el fin realizar un control urbanístico de la obra que se adelanta en el predio de la Carrera 72 A N° 66-05 de la Localidad de Engativá, y determinar si se están realizando las intervenciones tendientes a reparar o rehabilitar los elementos afectados al predio de la Carrera 72 A N° 66-21 y de los predios aledaños. Actividades que deberán contar con apoyo de personal idóneo, y cumplir los niveles de seguridad exigidos por la normativa y el Reglamento

DI-11426

Página 6 de 7





| Código: | GAR- FT - 03 |
|--------------------|--------------|
| Versión: | 03 |
| Fecha de revisión: | 01/10/2014 |

Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, para lo cual se deben tramitar los permisos y licencias respectivos.

 A los responsables del predio de la Carrera 72 A N° 66-21 de la Localidad de Engativá, acatar la recomendación de restricción de uso, hasta tanto se realicen acciones de mejoramiento y mantenimiento de los daños evidenciados, con el propósito de garantizar durante la vida útil del inmueble, las condiciones adecuadas para su uso.

11. APROBACIONES

| 11.1 Elaboró | |
|--------------|---|
| | Firma: Johanno Loquel L. Nombre: JOHANNA CATERINE FAGUA TUBERQUIA Profesión: INGENIERA CIVIL MP: 25202181705CND |
| | Profesional de la Coordinación de Asistencia Técnica |
| 11.2 Reviso | |
| | She |
| | JAIRO WILLIAM TORRES BECERRA |
| | Responsable Encargado de la Coordinación de Asistencia Técnica Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climático |

DI-11426 Página 7 de 7

