

GRUPO TÉCNICO UPES - FOPAE
DIAGNÓSTICO No. 010 DE 1.997 - 267


ATENCIÓN DE EMERGENCIA

LOCALIDAD: Chapinero
BARRIO: Mariscal Sucre
DIRECCIÓN: C/le 44 # 1-39
FECHA VISITA: Enero 20 de 1.997

DESCRIPCIÓN

Deslizamiento de aproximadamente 10 m de longitud por 8 m de altura originado por pérdida de apoyo en el pie del talud más la acción de las aguas lluvias. a unos 2 m de la corona se encuentra ubicada la casa con dirección mencionada, la cual presenta una grieta con separación de 2 cm en la pared del costado occidental y una grieta cerrada en el piso. En la parte baja, al otro lado de la vía, se encuentran varias viviendas (ver gráfica).

En el pie del talud se venían realizando excavaciones por parte del señor Jorge Benavides, quien construyó un muro en concreto para tratar de prevenir el deslizamiento, pero este estaba mal ubicado y sin profundidad suficiente, razones por las cuales se desplomó.

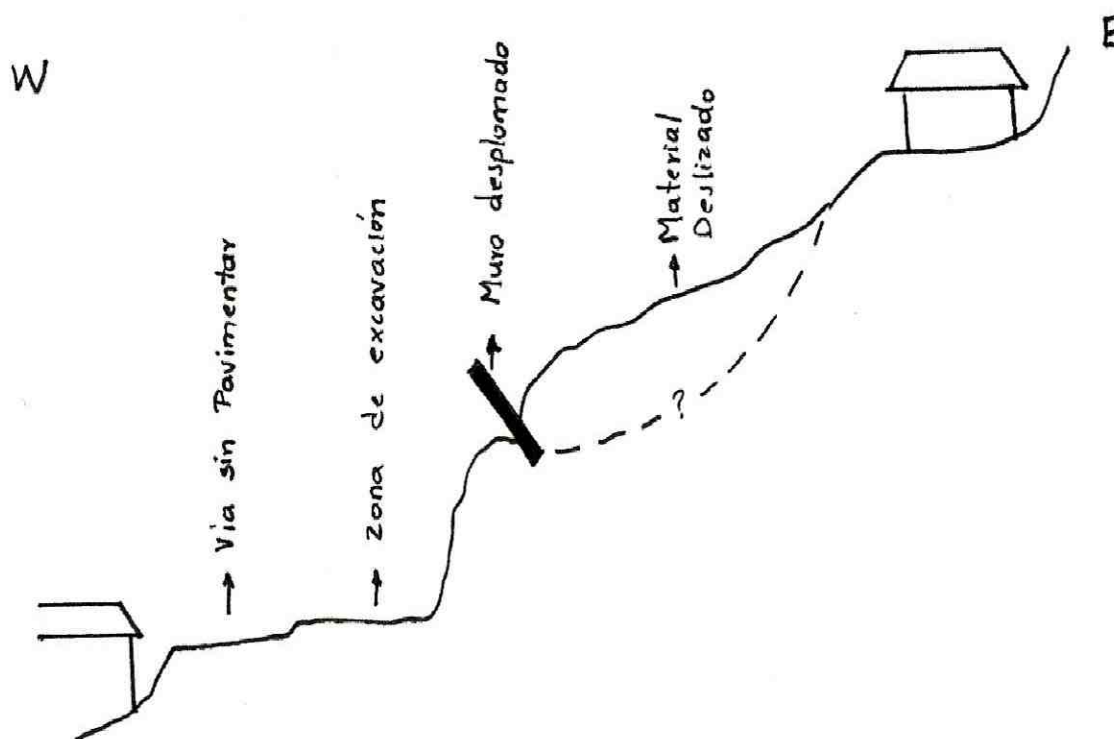

pasa diagt. 010/97 ...

PILAR DEL ROCIO GARCÍA G.
 Geóloga
 Mat. 1539 C.P.G.

... sigue hoja 2 diagt. 010/97

RECOMENDACIONES

Por lo que se alcanza a observar (la visita se realizó en horas de la noche) el movimiento en masa encontró un rellano que lo estabilizó; sin embargo dicha estabilización puede ser temporal debido a que ya se creó un plano de deslizamiento y las aguas lluvias pueden detonarlo nuevamente, afectando las viviendas de la parte inferior. En el momento no se considera necesaria la evacuación de ninguna persona.

SEGUIMIENTO

El día 21 de Enero de 1.997 se realizó una nueva visita, junto con el señor Víctor Sáchica Ingeniero de la Alcaldía Local y María Clara Rodríguez consultora del CLE, donde se corroboró lo observado el día anterior.

Se recomendó al propietario de la casa ubicada en la parte superior, señor Torres, que realizara un manejo adecuado de las aguas lluvias por medio de su canalización y entrega, además del sellamiento de las grietas que hay en la corona del deslizamiento, para impedir la infiltración de las aguas lluvias que escurren por el terreno.

El Ingeniero Sáchica se comprometió a citar a la alcaldía al señor Jorge Benavides, para que responda por la estabilización del talud, y al señor Torres, quien se comprometió a realizar el manejo de aguas lluvias de su vivienda. El día 29 de Enero de 1.997 redacté una carta para la Alcaldía Local solicitando información sobre la citación y las medidas que serán adoptadas por el señor Jorge Benavides.



PILAR DEL ROCIO GARCÍA G.

Geóloga

Mat. 1539 C.P.G.

XI. ASPECTOS CONCEPTUALES.

Esta temática será incluida en una nueva versión de este documento después de recibir los comentarios y críticas pertinentes.

Relación de Cartas Elaboradas Durante el Mes Enero de 1.997
(Entregadas a la UPES para que esta entidad verifique sus trámites)

Rad. UPES o Refer.	Dirigida a	Entidad o Dirección	Asunto	Localidad	Entregada a	En Fecha
5558 UPES	Libia Monroy Valencia	Administración conjunto Resid. El Castillo	Derecho de Petición. Eucalipto que está generando riesgo.	Chapinero	Carolina Mejía	Ene 13/97
Oficio 1175 A.L.C. Rad. 4405/96	Gladys Golde Gorovit	Alcaldía Local	Valla informativa de la UPES que está generando riesgo.	Chapinero	Carolina Mejía	Ene 13/97
Oficio 1280 A.L.C. 5433/96	Gladys Golde Gorovit	Alcaldía Local	Solicitud de Concepto técnico Barrio La Sureña	Chapinero	Carolina Mejía	Ene 13/97
6080 Nov 21/96 UPES	Juan Jose Bustacara Largo	E.E.B.	Solicitud de Conceptos técnicos barrios San Isidro, Santa Helena y Urbanización San Pedro.	Chapinero Bosa Ciudad Bolv.	Carolina Mejía	Ene 13/97
03-01-280197 P.R.G.	Hector Forero	E.A.A.B.	Solicitud Reparación líneas de alcantarillado y de acueducto. Barrios La Paz Centro, Louerdes y Los Laches	Santafé	Sandra Espinosa	Ene 28/97
03-02-280197 P.R.G.	Hector Forero	E.A.A.B.	Agradecimiento reparación alcantarillado Transv 4 Este con Calle 3 Barrio Lourdes.	Santafé	Sandra Espinosa	Ene 28/97
03-03-280197 P.R.G.	María Elvira Arango	S.O.P.	Solicitud tala árbol Barrio Lourdes y tala o relocalización árboles Av. Circunvalar.	Santafé Chapinero	Sandra Espinosa	Ene 28/97